

Este formato debe ser diligenciado por personal de ENTerritorio o de la ANSV.

1. Fecha de diligenciamiento:	21/05/2020	2. Departamento:	Cesar
3. Municipio	Valledupar	4. Código del punto de intervención:	20001-14
5. Dirección	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80		
6. Nombre del delegado institucional:	Juan Carlos Redondo Maestre	7. Cargo:	COORDINADOR UNIDAD MOVILIDAD
8. Nombre de persona que diligencia el formato (ENT - ANSV)	Erika Espinosa González		

ACTORES VIALES O USUARIOS DE LA VÍA

ÍTEM	SÍ o NO	OBSERVACIONES
9. Peatones (o vendedores informales) - P	SÍ	Presencia de peatones por el punto postulado ya que es zona escolar, al ser doble jornada, la hora pico es en el momento en el que confluyen las dos jornadas
10. Ciclistas - C	No	
11. Motociclistas	SÍ	Sobre Carrera 12
12. Vehículos	SÍ	Volumen importante sobre Carrera 12
13. Jinetes a caballo y/o ganado J - G	No	
14. Transporte de carga - TC	No	
15. Transporte público - TP	SÍ	Carrera 12, esta es una vía estratégica de la ciudad y conecta muchos sitios
16. Se ha presentado conflictos entre usuarios de la vía	SÍ	Carrera 12 con Calle 19B es una intersección muy amplia con todos los movimientos permitidos sin regulación y volumen peatonal y vehicular alto y altas velocidades

SEÑALIZACIÓN

ÍTEM	SÍ o NO	OBSERVACIONES
17. Vertical (es visible?, descripción breve del estado)	SÍ	Sobre Carrera 12 duplex sp-47/sr30(30) de 2005. Sobre Calle 19B señal de pare en mal estado llegando a carrera 12, después de la Carrera 12 al oriente, señales SR-28 mala reflectividad, sp-47/sr-30 sobre la Calle 19B sentido occidente - oriente, señales de pare para dar prelación a carrera 13
18. Horizontal (descripción breve del estado,)	SÍ	Sobre Carrera 12 2 franjas de estoperoles metálicos en regular estado

INTERSECCIONES

ÍTEM	SÍ o NO	OBSERVACIONES
19. Visibilidad en intersecciones	SÍ	sobre intersecciones la visibilidad es buena, pero hay luminarias cubiertas por árboles que no dejan ver
20. Semáforos	No	
21. Glorietas	No	
22. Intersección a desnivel en el punto o en el área de influencia	No	

USO DE SUELO

ÍTEM	SÍ o NO	OBSERVACIONES
23. Residencial	SÍ	existen sobre Calle 19B frente al colegio
24. Comercial	SÍ	Comercio menor, casas desocupadas, ferreterías, insumos para camiones
25. Industrial	No	
26. Dotacional ((Hospitales,Clinica,Iglesia,Colegios, Universidades)	No	

Este formato debe ser diligenciado por personal de ENTerritorio o de la ANSV.

1. Fecha de diligenciamiento:	21/05/2020	2. Departamento:	Cesar
3. Municipio	Valledupar	4. Código del punto de intervención:	20001-14
5. Dirección	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80		
6. Nombre del delegado institucional:	Juan Carlos Redondo Maestre	7. Cargo:	COORDINADOR UNIDAD MOVILIDAD

OBJETOS FÍSICOS

ÍTEMS	SÍ o NO	OBSERVACIONES
27. Postes, árboles u obstáculos aledaños, a menos de 4m	No	
28. Defensas metálicas (lateral o separador central)	No	

GESTIÓN DE TRÁNSITO

ÍTEMS	SÍ o NO	OBSERVACIONES
29. Velocidad reglamentaria (¿la cumplen?)	No	velocidad reglamentaria de 30 KPH por ser zona escolar no se cumple, hay excesos de velocidad sobre calle 19B y sobre carrera 12
30. Existen andenes peatonales (estado y ancho aproximado)	SÍ	Sobre Calle 19B andenes de 1,5 mts de ancho promedio, en regular estado, sobre Carrera 12 en el costado del colegio hay andenes amplios cerca de 4 metros
31. Estacionamiento en andenes	No	
32. Existen cruces peatonales (reglamentados?)	No	
33. Estacionamiento en vía (permitido o prohibido, presencia bahías)	No	
34. Congestión vehicular (o intersecciones bloqueadas)	No	
35. Existe ciclorruta	No	
36. Giros o adelantamientos prohibidos	No	
37. Presencia de paraderos públicos (permitido o prohibido)	No	
38. Sentidos viales (Ej. N-S, W-E. ¿Respetan los sentidos viales?)	SÍ	Calle 19B sentido e-w / W-e y Carrera 12 y Carrera 13 sentidos N-S / S-N


GENERALIDADES

ÍTEMS	SÍ o NO	OBSERVACIONES
39. Iluminación (luminarias u otros)	SÍ	Obstaculizadas parcialmente por arboles
40. Existe drenaje (sumideros)	No	
41. Estancamiento de agua	No	
42. Presencia de puentes por cauce de agua	No	
43. Existe berma	No	
44. Estado del pavimento (presencia de fisuras o baches)	SÍ	Pavimento sobre Calle 19 B y sobre Carrera 12 en regular estado presencia de baches y algunas fisuras
45. Acceso a predios adyacentes (¿incluye acceso vehicular?)	SÍ	Para la zona residencial y locales comerciales
46. Evidencia de peligros al borde de la vía	No	
47. Presencia de taludes aledaños (evidencia de deslizamiento?)	No	
48. Condición climática predominante	SÍ	Seco
49. Obra o trabajos en la vía	No	

PERFIL VIAL


Este formato debe ser diligenciado por personal de ENTerritorio o de la ANSV.

1. Fecha de diligenciamiento:	21/05/2020	2. Departamento:	Cesar
3. Municipio	Valledupar	4. Código del punto de intervención:	20001-14
5. Dirección	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80		
6. Nombre del delegado institucional:	Juan Carlos Redondo Maestre	7. Cargo:	COORDINADOR UNIDAD MOVILIDAD

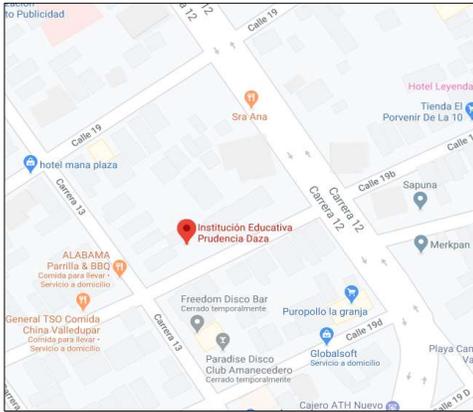

Perfil para Calle 19B

Perfil Vial una calzada doble sentido

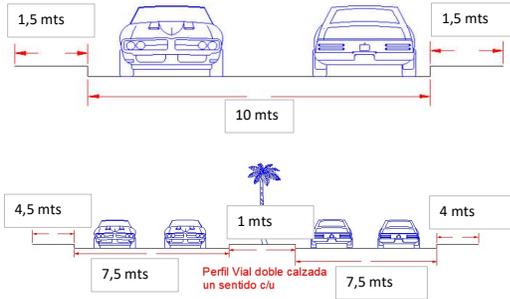

Perfil Vial doble calzada un sentido c/u



Este formato debe ser diligenciado por personal de ENTerritorio o de la ANSV.

1. Fecha de diligenciamiento:	21/05/2020	2. Departamento:	Cesar
3. Municipio	Valledupar	4. Código del punto de intervención:	20001-14
5. Dirección	I.E. PRUDENCIA DAZA Calle 19B 12-80		
6. Nombre del delegado institucional:	Juan Carlos Redondo Maestre	7. Cargo:	COORDINADOR UNIDAD MOVILIDAD

TIPO DE SOLUCIÓN PRELIMINAR PROPUESTA

Demarcar la zona escolar, reemplazar las señales existentes ya que por fecha de instalación ya no cuentan con reflectividad, revisar con los volúmenes vehiculares la posibilidad de restringir movimientos en la Carrera 12 con calle 19B, reducir velocidad sobre la calle 19B con resaltos parabólicos o bandas alertadoras, reducir el ancho de calzada sobre la Calle 19B, solicitar cifras de accidentalidad y volumen de escolares atendidos en el punto.
Se considera adecuada para intervención con PGO 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción: Calle 19B sobre acceso al colegio vista sentido norte - sur



Descripción: Vista de sur a norte de la calle 19B desde acceso del colegio



Descripción: Carrera 12 vista de sur hacia el norte



Descripción: Carrera 12 vista de norte hacia el sur



Descripción: Carrera 13 vista de norte a sur sobre la Calle 19B



Descripción: Carrera 12 andén costado occidental sobre el colegio



Descripción: Carrera 12, estoperoles metálicos en regular estado

Descripción: